



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Mikołowie**

ul. K. Prusa 7, 43-190 Mikołów

PZ.5580.34.2.2021.MW.KS

Mikołów, dnia 13.12.2021r.

Egz. nr 1

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: 22.11.2021r. – 26.11.2021r.

przez

- 1) **kpt. inż. Marka Walczaka** – kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej (legitymacja służbowa nr 2/2021),
- 2) **mł. asp. mgr Krzysztof Sikora** – starszy inspektor sztabowy ds. kontrolno-rozpoznawczych (legitymacja służbowa nr 10/2019)

.....
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5580.34.2021.MW.KS z dnia 05.11.2021r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urząd Skarbowy w Mikołowie

ul. Prof. Hubera 4
43-190 Mikołów

.....
*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Skarbowy w Mikołowie ul. Prof. Hubera 4 43-190 Mikołów	Cezary Mucha – upoważniony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Pana Mariusza Gojny do reprezentowania Urzędu.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Cezary Mucha – upoważniony przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Pana Mariusza Gojny do reprezentowania Urzędu.	-

amg
Wolnab

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 poz. 2065 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek zlokalizowany w Mikołowie przy ul. Prof. Hubera 4 wraz z otoczeniem.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

1. Dane ogólne.

Budynek Urzędu Skarbowego w Mikołowie jest obiektem wolnostojącym z trzema kondygnacjami naziemnymi, podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, posadowionym na uzbrojonej i nieogrodzonej działce.

2. Lokalizacja.

Budynek Urzędu Skarbowego w Mikołowie zlokalizowany jest w Mikołowie przy ul. Hubera 4. Dojazd do budynku bezpośrednio od ul. Hubera biegnącej od ul. Żwirki i Wigury.

3. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy	750 m ²
Wysokość	11,55 m (N)
Ilość kondygnacji	3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna
Kubatura	9525 m ³

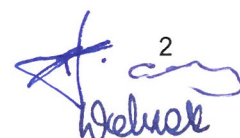
4. Podział obiektu na strefy pożarowe:

Zgodnie z danymi zawartymi w warunkach ochrony przeciwpożarowej będących integralną częścią projektu adaptacji budynku na Urząd Skarbowy, budynek zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Podpiwniczenie pełni funkcje techniczno-magazynowe kwalifikując się tym samym do kategorii PM. Wejście do piwnicy budynku zamknięte drzwiami ppoż. EI 30 odporności ogniowej. Przepusty w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego zlokalizowane w kotłowni budynku o nieokreślonej odporności ogniowej. Drzwi przeciwpożarowe stanowiące wejście do kotłowni, wentylatorowi nie zostały wyposażone w samozamykacze.

5. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek w klasie „C” odporności pożarowej;

- główna konstrukcja nośna – R 60
- konstrukcja dachu – R15
- strop – REI 60
- ściana zewnętrzna – EI30
- ściana wewnętrzna – EI 15
- przekrycie dachu – RE 15

 2

Powyższe dane z warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w projekcie adaptacji budynku na Urząd Skarbowy.

Warunki ewakuacji.

Z obiektu zapewniono trzy wyjścia ewakuacyjne: główne (drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,659m i szerokości skrzydła nieblokowanego 1,02m), boczne – w południowej części budynku drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 0,98m i szerokości skrzydła nieblokowanego 0,946m) oraz wyjście prowadzące na parking budynku (drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 0,82m). Ewakuacja osób z poszczególnych kondygnacji odbywa się korytarzami o wymaganej szerokości. Komunikację pionową zapewniono przez dwie nieobudowane klatki schodowe o wymiarach: klatkę schodową główną w centralnej części budynku (spocznik: 1,59m; szer. biegu: 1,53), klatka schodowa boczna (spocznik: 1,93m; szer. biegu: 1,171m) położoną w południowej części budynku. Z kondygnacji podziemnej (piwnicy) zapewniono dwa kierunki ewakuacji, jeden poprzez przyziemie bezpośrednio do wyjścia na parking za budynkiem, a drugi poprzez klatkę schodową położoną w południowej części budynku.

Na drogach komunikacji ogólnej zastosowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na ostatniej kondygnacji w północnej części budynku (jeden kierunek ewakuacji) wynosi 53,36m. Długości pozostałych dojść ewakuacyjnych (dwa kierunki ewakuacji) zgodne z obowiązującymi przepisami.

Przejścia ewakuacyjne bez uwag.

Drogi ewakuacyjne zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Na drogach ewakuacyjnych oraz komunikacji ogólnej nie stwierdzono składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. W przedmiotowym budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

7. Drogi Pożarowe.

Drogę pożarową stanowi droga biegnąca wzdłuż dłuższego boku budynku w odległości 5-15m ulicą Hubera. Pomiędzy drogą i ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych.

8. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią dwa hydranty zewnętrzne DN 80 zabudowane na miejskiej sieci wodociągowej. Hydranty znajduje się w odległości do 22m i 89m od budynku.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Szkolenie z zakresu BHP i ppoż wykonał inspektor ochrony przeciwpożarowej Pan Cezary Mucha (nr upr SIOP/59/2020/21).

W budynku cyklicznie prowadzone jest praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, o której zostaje poinformowany tut. komendant. Ostatnią próbną ewakuację przeprowadzono w dniu 11.06.2021r.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.


Opracowana w marcu 2018 roku. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 39/2018 Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 marca 2018 roku. IBP sporządził inspektor ochrony przeciwpożarowej Pan Rafał Kratochwil (upr nr SIOP/59/2017/18/5). Brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie zawarto karty z listą pracowników Urzędu Skarbowego zapoznanych z przedmiotowym dokumentem.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w dniu 01.09.2006r.

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie

 
3


5. Czynności zabronione

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych nie stwierdzono czynności zabronionych.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych nie stwierdzono elementów zagrożenia życia ludzi.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych nie stwierdzono występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Budynek został wyposażony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oświetlenie ewakuacyjne, sieć hydrantów wewnętrznych, system sygnalizacji pożaru.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Budynek wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu z przyciskiem sterującym zlokalizowanym przy wejściu głównym do budynku. Kontrolującym przedłożono protokół nr 2021/11/DU/0088 z dnia 24.11.2021r. z przeglądu przedmiotowej instalacji. Przegląd przeprowadził

W protokole zawarto uwagę dotyczącą zastosowania nieodpowiedniego okablowania.

Oświetlenie ewakuacyjne.

Budynek wyposażono w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Kontrolującym przedłożono protokół nr RAP – 0001 – 2021 z dnia 11.10.2021. Pomiary przeprowadził

Wynik pozytywny.

Sieć hydrantów wewnętrznych.

Budynek wyposażono w sieć hydrantów wewnętrznych $\varnothing 25$. Kontrolującym nie przedłożono aktualnego protokołu z badania wydajności i ciśnienia instalacji.

System Sygnalizacji Pożaru

Budynek wyposażono w SSP. Kontrolującym przedłożono protokół wykonania kwartalnego przeglądu z dnia 01.10.2021r. Przegląd przeprowadził konserwator

System sprawny.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażono w dostateczną ilość i rodzaj gaśnic. Gaśnice posiadają aktualny przegląd.

Gaśnice umieszczone w miejscach dostępnych, miejsca ustawienia gaśnic są oznakowane, do gaśnic zapewnione jest dojście o szerokości 1 m, długości dojścia są mniejsze niż 30 m.

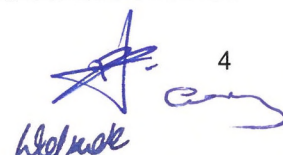
11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Brak

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Kontrolowany budynek został wyposażony w następujące instalacje użytkowe:

- elektryczna,
- kominowa oraz wentylacyjna,
- odgromowa,
- gazowa.


4

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna – kontrolującemu przedłożono protokół z przeglądu sprawności instalacji elektrycznej z dnia 23.02.2017r. Przegląd wykonał Pan –
wynik pozytywny.

Przewody kominowe i wentylacyjne – przedłożono protokół z kontroli instalacji nr 1112/2021 z dnia 23.04.2021 r. Przegląd wykonał Mistrz Kominarski – Instalacja sprawna, odpowiada obowiązującym przepisom.

Instalacja odgromowa – kontrolującemu przedłożono protokół z przeglądu sprawności instalacji elektrycznej z dnia 23.02.2017r. Przegląd wykonał Pan –
wynik pozytywny.

Instalacja gazowa – kontrolującemu przedłożono protokół nr 1/2021 z przeglądu sprawności instalacji gazowej z dnia 26.04.2021r. Przegląd przeprowadził – wynik pozytywny.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Kontrolującemu nie przedłożono aktualnego protokołu z badania wydajności i ciśnienia instalacji hydrantów wewnętrznych.	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Kontrolującemu przedłożono protokół z przeglądu instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu z uwagą o zastosowaniu nieprawidłowego okablowania.	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.	☒ usunięto w trakcie kontroli
4.	W instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie zawarto karty z listą pracowników Urzędu Skarbowego w Mikołowie zapoznanych z przedmiotowym dokumentem.	☒ usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:

- Przepusty w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego zlokalizowane w kotłowni budynku o nieokreślonej odporności ogniowej.
- Długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczenia biurowego zlokalizowanego na ostatniej kondygnacji w północnej części budynku (jeden kierunek ewakuacji) wynosi 53,36m.
- Drzwi przeciwpożarowe stanowiące wejście do pomieszczenia wentylatorowni bez urządzenia umożliwiającego samoczynne zamknięcie.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 5 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

[Podpis]
z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach

Specjalista
Cezary Mucha

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Kierownik SEKCJI
Kontrolno Rozpoznawczej
[Podpis]
kp. m. Marek Walczak

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY
d/s Kontrolno Rozpoznawczych

mł. asp. mgr Krzysztof Sikora

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

Nieprawidłowości usunięte w trakcie kontroli:
pkt 3: Przedłożono kartę aktualizacji z dnia 12.12.2021. Aktualizację przeprowadził Inspektor Ochrony Ppoż. Cezary Mucha (SIOP/58/2020/5/21).
pkt 4: Przedłożono listy pracowników zapoznanych z IBP.