

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: AK 9 /25

z dnia: 2025/12/04

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] XII-2025

Marka: PEUGEOT

Rok produkcji: 2009

Model: Boxer 335 3.0 HDI MR'07 E4 3.5t

Wersja: L3H2

Nr rejestracyjny: NIE REJ. W RP

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



IMG_4425



1346 "POLEKSMOT"
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Leszek BIJAK




IMG_4427



1346 "POLEKSMOT"
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Leszek BIJAK



IMG_4436

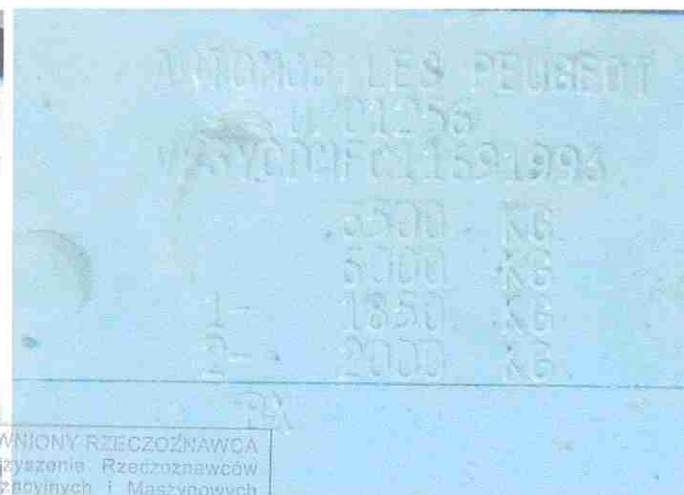

IMG_4431



IMG_4433



IMG_4434



IMG_4430



IMG_4429



IMG_4435



2025/12/4 10:05
UPRAWNIONY RZECZODZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczodznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych
1346 "POLEKSMOT"
RZECZODZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Leszek BIJAK

2025/12/4 10:18



IMG_4438



2025/12/4 10:19
UPRAWNIONY RZECZODZNAWCA
Stowarzyszenia Rzeczodznawców
Motoryzacyjnych i Maszynowych
1346 "POLEKSMOT"
RZECZODZNAWCA SAMOCHODOWY
mgr inż. Leszek BIJAK

2025/12/4 10:19

IMG_4439

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Apollo Altrus 225/70R15c 112/110S		70
Przednie prawe:	*Apollo Altrus 225/70R15c 112/110S		70
Tylne lewe:	*Apollo Altrus 225/70R15c 112/110S		70
Tylne prawe:	*Apollo Altrus 225/70R15c 112/110S		70
Zapasowe:	*Nie posiada		

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Podczas badania technicznego samochodu unieruchomionego i uszkodzonego w kolizji drogowej, przeprowadzonego w garażu Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Zwycięstwa 7, ustalono :

SILNIK o zapłonie samoczynnym 2,999 ccm z osprzetem unieruchomiony, przemieszczony po kolizji z możliwymi uszkodzeniami do kontroli warsztatowej po częściowym demontażu przedniej części nadwozia. Chłodnica płynu, kondensator klimatyzacji i elektrowentylator uszkodzone.

ZESPOŁY I MECHANIZMY PODWOZIA

Zewnętrznych braków i uszkodzeń pokolizyjnych nie stwierdzono.

Całość unieruchomiona, kpl. do sprawdzenia w warunkach warsztatowych. Możliwe uszkodzenia pokolizyjne układu kierowniczego. Opona koła tylnego prawego bez powietrza.

NADWOZIE typu furgon podwyższone, rozstaw osi 4035 mm, uszkodzone kolizyjnie w części czołowej. Pokrywa komory silnika, wzmocnienie czołowe, zderzak przedni, pas przedni, krata wlotu powietrza, reflektory zespolone 2 szt. i szyba czołowa uszkodzone. Przegroda czołowa przemieszczona do wnętrza kabiny kierowcy, nakładka deski rozdzielczej przemieszczona i zdeformowana, pokrywy schowków zdeformowane. Błotniki przodnie zgięte. Brak kluczyków do pojazdu. Brak wskazań drogomierza. Akumulator zużyty.

Samochód bez tablic rejestracyjnych i dokumentów pochodzenia czy rejestracji pojazdu. Pojazd nie figuruje w systemie informatycznym CEPIK..Rok produkcji określono na podstawie rozpoczęcia gwarancji na pojazd..

KOREKTY